

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 24/2013

Reservehousing på Javelin Odyssey (obligatorisk – haster)

1. Baggrund:
Sun Path har den 20. maj 2013 udsendt en bulletin omkring fejl på en sending housings til reservehåndtag. Fejlen består i, at housingens viklinger skiller ad.
2. Omfattet materiel:
Reservehousing på Javelin Odyssey (JA101-XX) seletøjer med nedennævnte serienumre.
3.
 - a. Housingen skal kontrolleres i den synlige del fra fastgørelsen ved reservehåndtaget, herunder også i den del, der løber gennem brystremmen.
 - b. Kontrollen skal foretages inden næste spring og kan foretages af enhver med pakkecertifikat.
 - c.
 - Hvis housingen er beskadiget, skal den skiftes inden næste spring.
 - Hvis housingen er ubeskadiget, kan udskiftning afvente næste reserveompakning; men der skal løbende holdes øje med housingen.
 - d.
 - Der skal foretages notat på seletøjets materielkort om kontrollen.
 - Ved udskiftningen skal foretages notat på materielkortet og sendes besked til Sun Path
4. Bemærkninger:
Bulletinen findes på hjemmesiden www.sunpath.com og har betegnelsen SPSB009.
4. Det drejer sig om følgende seletøjer:
ALL JA101---XX HARNESS CONTAINER ASSEMBLIES (JAVELIN ODYSSEY) WITH METAL FLEX HOUSING BATCH # 33234 A AND 33227, .375ID PS70104 HOUSINGS.

38159	38899	38945	38979	39013	39037	39058
38231	38900	38946	38980	39014	39038	39060
38453	38901	38947	38982	39021	39039	39061
38523	38902	38953	38984	39022	39040	39063
38589	38903	38959	38985	39023	39041	39064
38753	38904	38960	38986	39024	39042	39066
38799	38905	38961	38987	39025	39043	39070
38800	38906	38963	38988	39026	39044	39076
38860	38907	38964	38989	39027	39045	39083
38890	38908	38967	38990	39028	39046	39087
38891	38909	38968	38991	39029	39047	39089
38892	38910	38970	38992	39030	39048	39118
38893	38912	38971	38993	39031	39049	39165
38894	38913	38972	38994	39032	39050	39419
38895	38923	38973	38995	39033	39051	39499
38896	38924	38975	38996	39034	39054	39527
38897	38925	38976	38997	39035	39055	
38898	38943	38978	38999	39036	39056	